



ข้อมูลสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
ของตำแหน่งการกีดขวางทางน้ำ จังหวัดเชียงราย



รหัสตำแหน่งกีดขวางที่: CR0703009001

ชื่อลำน้ำ แม่น้ำคำ เป็นสาขาของแม่น้ำ แม่น้ำโขง ประเภทลำน้ำ แม่น้ำสาขา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 9 สันธาตุ ตำบล แม่คำ อำเภอ แม่จัน จังหวัด เชียงราย

วันที่สำรวจ: 27 ตุลาคม 2562

พิกัดเริ่มปัญหา				พิกัดสิ้นสุดปัญหา			
X(UTM)	596907	Y(UTM)	2241590	X(UTM)	596907	Y(UTM)	2241590
หน้าตัดลำน้ำที่เกิดปัญหา		กว้าง (เมตร)		ลึก (เมตร)		ความชันตลิ่ง	
หน้าตัดลำน้ำเดิมในอดีตก่อนเกิดปัญหา		20		3.5		1:2	
หน้าตัดลำน้ำก่อนถึงที่เกิดปัญหา		20		3		1:1.5	
หน้าตัดที่แคบที่สุดของช่วงที่เกิดปัญหา							
- ทางน้ำเปิด		-		-		-	
- สะพาน		6.00		4.00		ความยาวช่องตอม่อ	7.00 เมตร
						จำนวนตอม่อ	3 ช่อง
- กรณีท่อดลอด	ท่อกลม	เส้นผ่านศูนย์กลาง	- เมตร	ยาว	- เมตร	จำนวนท่อ	- ช่อง
	ท่อเหลี่ยม	กว้าง	- เมตร	สูง	- เมตร	ยาว	- เมตร
- อื่นๆ		-		-		-	
หน้าตัดลำน้ำด้านท้ายน้ำหลังช่วงที่เกิดปัญหา		17		3		1:1.5	

ความยาวของช่วงลำน้ำที่เกิดปัญหา เป็นจุดระยะ น้อยกว่า 10 เมตร การตาดมของลำน้ำ ไม่ตาดม วัสดุที่ใช้ตาดมของลำน้ำ -
ลักษณะความเสียหาย น้ำท่วม ระดับ ปานกลาง ความถี่ที่เกิดความเสียหาย ทุกปี ระดับความเสี่ยง มาก

สาเหตุของการกีดขวางลำน้ำ

> โดยธรรมชาติ -

> โดยมนุษย์ จาก ระบบสาธารณสุข: สะพานมีหน้าตัดแคบเกินไป หรือมีตอม่อมากเกินไปในช่วงฤดูน้ำหลากระบายไม่ทัน

ระดับการกีดขวาง น้อย คิดเป็น 1-30% หน่วยงานการดำเนินการแก้ไข -

โดยวิธี ยังไม่ได้ดำเนินการ ผลการดำเนินการ -

สภาพในปัจจุบันของโครงการที่แก้ไขปัญหายังไม่มีแผน

สภาพปัญหาการกีดขวางทางน้ำ	แนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
เป็นสะพานข้ามแม่น้ำคำที่มีตอม่ออยู่กลางแม่น้ำช่วงน้ำหลากจะพัดพาเศษกิ่งไม้ และสิ่งปฏิกูลมาติดบริเวณตอม่อสะพานเป็นจำนวนมากทำให้ระดับน้ำด้านเหนือน้ำยกตัวสูงล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่เกษตร และชุมชน	ข้อมูลพื้นที่รับน้ำของตำแหน่งที่เกิดปัญหา $A = 744.14$ ตารางกิโลเมตร อัตราการไหลสูงสุด = $274.59 \text{ m}^3/\text{s}$ Return period = 50 ปี ขนาดสะพานปัจจุบันสามารถรองรับน้ำหลากได้ควรขุดลอกเอาวัชพืชและเศษกิ่งไม้ที่ติดบริเวณตอม่อออกก่อนฤดูน้ำหลาก

แผนที่แสดงพื้นที่เกิดปัญหา

ข้อมูลพื้นที่รับน้ำของตำแหน่งที่เกิดปัญหา

$A = 744.14$ ตารางกิโลเมตร อัตราการไหลสูงสุด = $274.59 \text{ m}^3/\text{s}$

Return period = 50 ปี

ขนาดสะพานปัจจุบันสามารถรองรับน้ำหลากได้ควรขุดลอกเอาวัชพืชและเศษกิ่งไม้ที่ติดบริเวณตอม่อออกก่อนฤดูน้ำหลาก

ภาพแสดงปัญหาการกีดขวางทางน้ำ